


27 清水東児童遊園

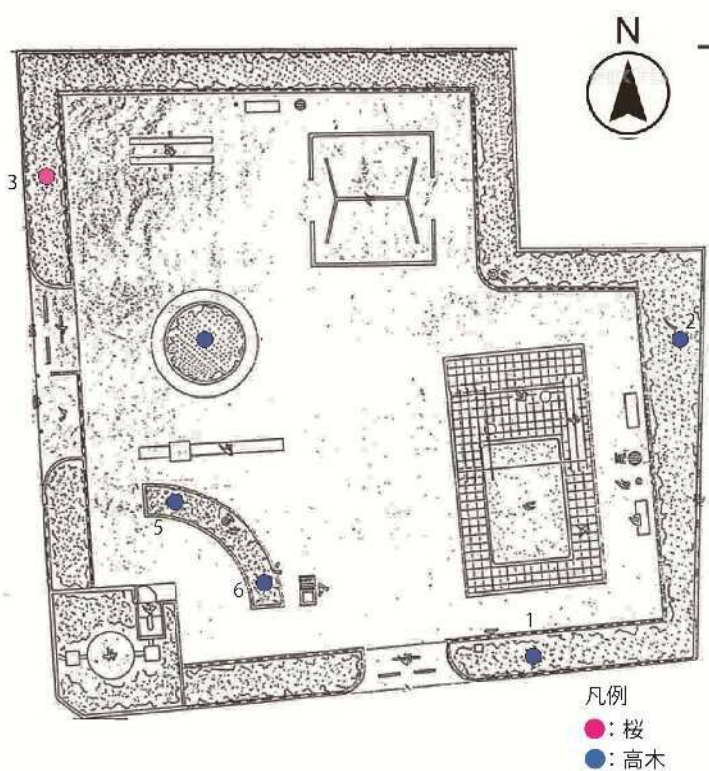

住 所 目黒本町 1-11-11
面 積 476.93 m²
開園年月日 昭和 47 年 12 月 25 日

桜の種類と大きさ

№3 サクラ 幹周 C=126 cm

桜の植栽地区分

№3 近隣隣接植栽帯

桜の立地

№3 南端西寄り



写真 1 №3 左隅 右隅は№4 ケヤキ



写真 2 №3 中央

桜の状況

№3 道路に近いので道路側は良く剪定されている。


問題点

車道、隣家に近い。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（道路側、隣地側）

29 月光町児童遊園

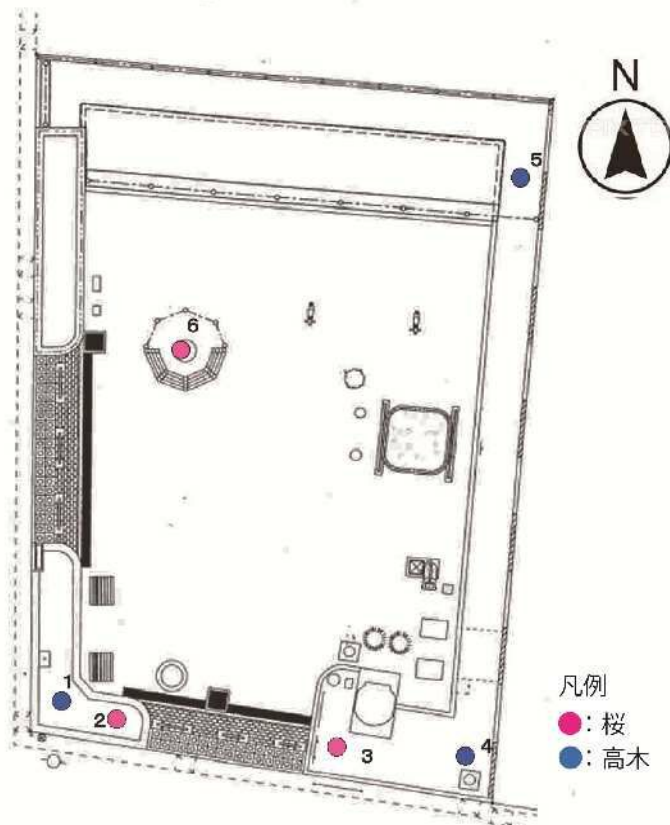

住 所 目黒本町 4-3-5
面 積 341.26 m²
開園年月日 昭和 52 年 5 月 30 日

桜の種類と大きさ

№2 サクラ 幹周 C=109 cm
№3 サクラ 幹周 C=128 cm
№6 ソメイヨシノ 幹周 C=250 cm

桜の植栽地区分

№2,3 外周機能植栽帯
№6 広場内樹木

桜の立地

№2,3 は南端
№6 は中央寄り



写真 1 №6 左側



写真 2 №2,3

桜の状況

№2,3,6 いずれも日当たり良く、樹勢は良好。


問題点

入口両側の 2 本№2,3 は車道沿いで隣木および物置が近く、枝葉を広げる範囲が狭い。
中央の一本№6 の根元周囲はダスト舗装。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（道路側）
土壌改良、植え柵の拡大

31 東原児童遊園

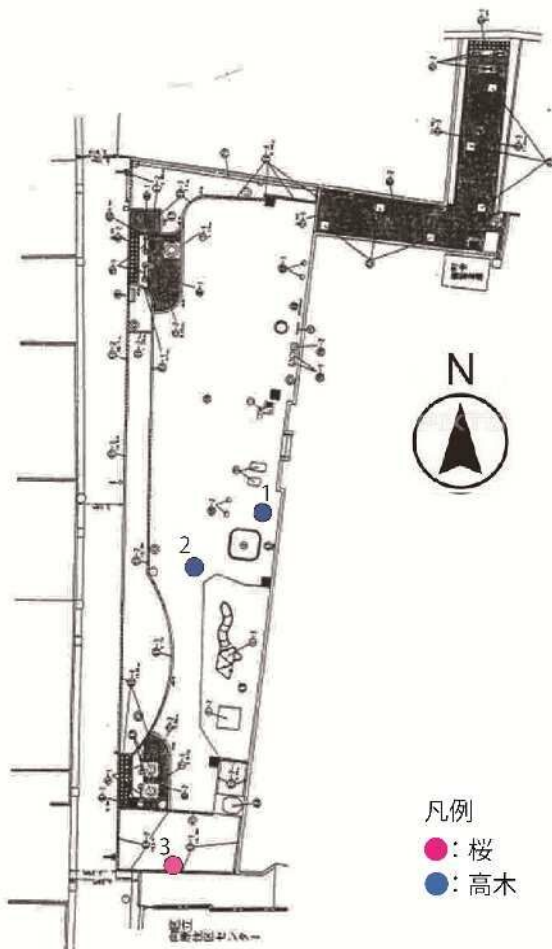

住 所 目黒本町 5-22-20
 面 積 595.04 m²
 開園年月日 昭和 43 年 1 月 26 日

桜の種類と大きさ

№3 サクラ 幹周 C=91 cm

桜の植栽地区分

№1 外周柵機能植栽帯

桜の立地

№3 南端



写真 1 №3



写真 2 №3

桜の状況


№3 生育空間は広く、樹勢樹形良好。

問題点

公園の東西幅が狭いので将来木が大きくなれば支障が出る。

今後の維持管理

33 向原おもだか児童遊園

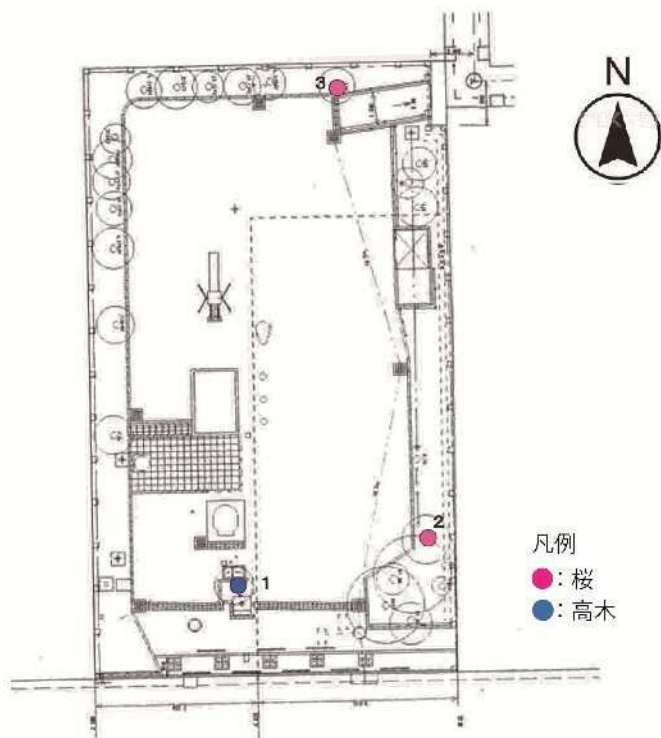

住 所 目黒本町 6-17-10
面 積 451.21 m²
開園年月日 平成元年 3 月 30 日

桜の種類と大きさ

No2 サクラ 幹周 C=146 cm

No3 オオシマザクラ 幹周 C=205 cm

桜の植栽地区分

No2,3 近隣隣接植栽帯

桜の立地

No2 は東端南寄り

No3 は北端



写真 1 No3



写真 2 No2

桜の状況

No2,3 良く剪定され、公園内側に枝を多く伸ばしている。

問題点


東端のNo2 は公園側に極端に大きく傾いている。

No3 は露出根が多い。広場の造成時に植樹の下部まで強く締め固められたと思われる。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（隣地側）

34 原町児童遊園

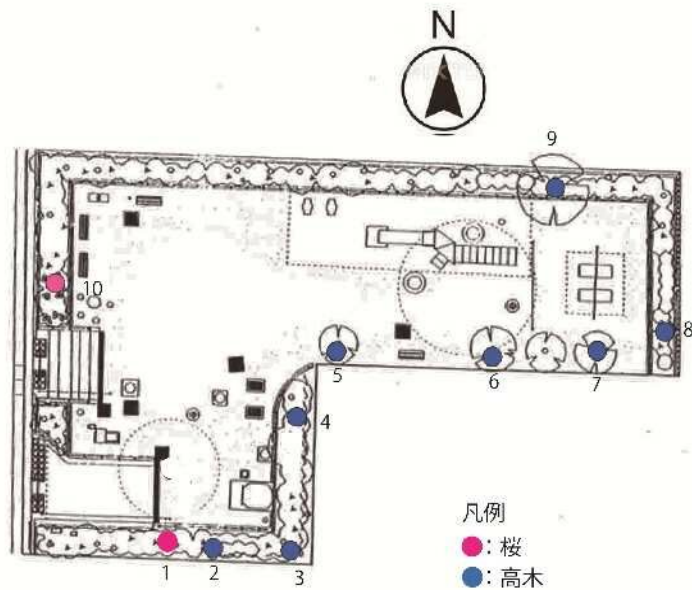

住 所 原町 2-2-15
面 積 439.66 m²
開園年月日 昭和 43 年 11 月 14 日

桜の種類と大きさ

№1 ウコンザクラ 幹周 C=124 cm
№10 ソメイヨシノ 幹周 C=236 cm

桜の植栽地区分

№1 近隣隣接植栽帯
№10 外周柵機能植栽帯

桜の立地

№1 は南端
№10 は西端



写真 1 №10



写真 2 №1

桜の状況

№1 は公園内側へ大きく傾斜し、西側車道上にも枝を伸ばしている。
№10 は公園端にあるが、車道上にも枝を多く伸ばして樹形良好。


問題点

南端の№1 は公園側に大きく傾いている。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（道路側、隣地側）

36 碑文谷五丁目児童遊園

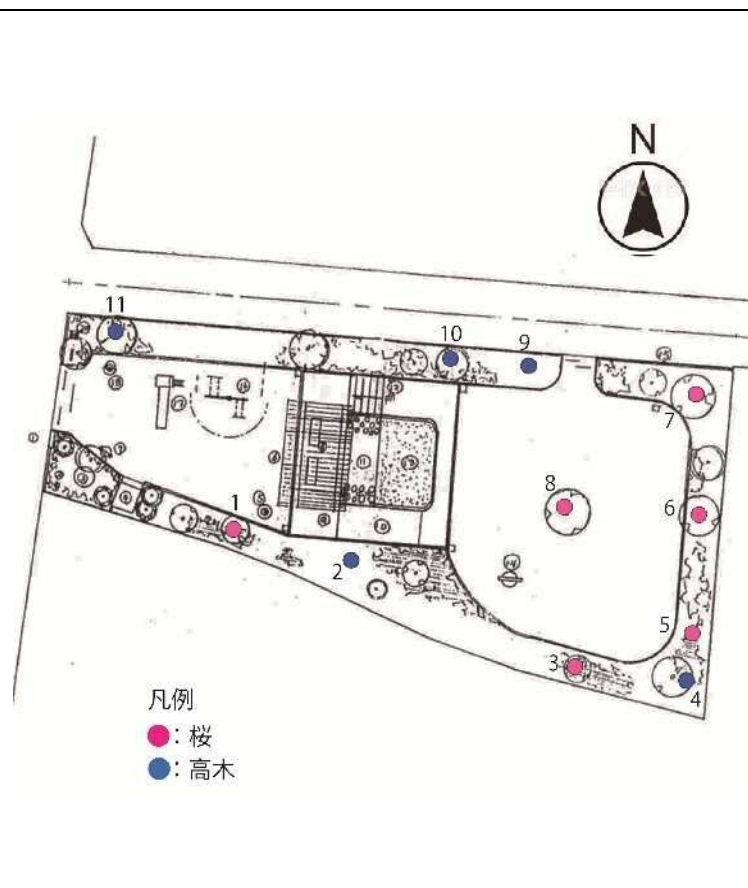

住 所 碑文谷 5-23-13
面 積 692.00 m²
開園年月日 昭和 50 年 7 月 15 日

桜の種類と大きさ

№1 オオシマザクラ 幹周 C=150 cm
№3 ソメイヨシノ 幹周 C=198 cm
№5 ヤマザクラ 幹周 C=200 cm
№6 ソメイヨシノ 幹周 C=235 cm
№7 オオシマザクラ 幹周 C=119 cm
№8 ソメイヨシノ 幹周 C=230 cm

桜の植栽地区分

№1 ~ 7 近隣隣接植栽帯
№8 広場内樹木

桜の立地

№1, 3 は南端
№5, 6, 7 は東端
№8 は中央



写真 1 東から



写真 2 №6

桜の状況

全体に枝が長く伸びて、枝の密度がやや疎となっている。
南側の№1, 3 および東側の№5 ~ 7 は強く剪定されてやや衰弱している。


問題点

公園中央の№8 はやや生育不良。南側の№1, 3、東側の№5 ~ 7 は隣地に近い。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（隣地側）

37 鷹番児童遊園

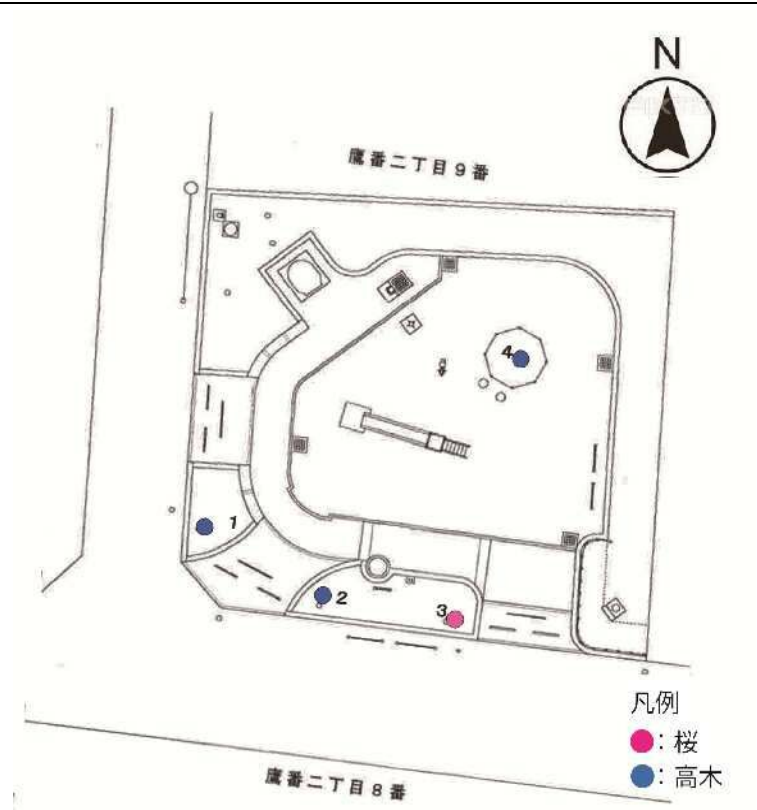

住 所 鷹番 2-9-6
面 積 314.90 m²
開園年月日 昭和 56 年 10 月 1 日

桜の種類と大きさ

№3 ソメイヨシノ 幹周 C=159 cm

桜の植栽地区分

№3 外周柵機能植栽帯

桜の立地

№1 南端



写真 1 №3



写真 2 東から 右隅に№3 左は№4 ケヤキ

桜の状況

№1 幹は短く切り詰められ、新たに萌芽した枝が勢いよく広がっている。


問題点

幹が腐朽しているので、折れの危険を判断する必要がある。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（道路側）

42 緑が丘児童遊園

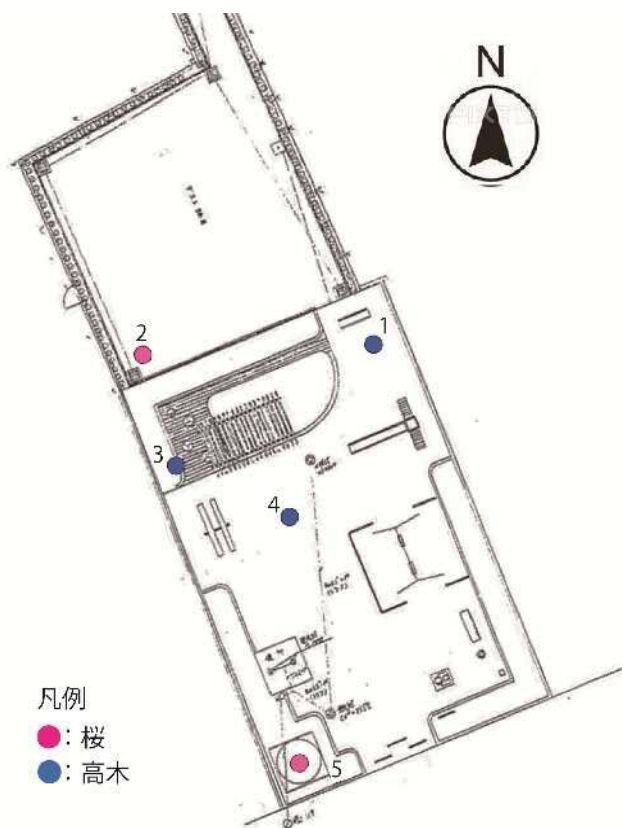

住 所 緑が丘 1-13-8
面 積 583.16 m²
開園年月日 昭和 45 年 6 月 19 日

桜の種類と大きさ

№2 ソメイヨシノ 幹周 C=265 cm

№5 ヤマザクラ 幹周 C=157 cm

桜の植栽地区分

№2 広場内樹木

№5 近隣隣接植栽帯

桜の立地

№2 は北端東角

№5 は南端東角



写真 1 №5



写真 2 №2

桜の状況

狭い敷地内に桜のほかケヤキなど大木が多い。


問題点

隣地に近い。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（隣地側）

44 柿の木坂西児童遊園

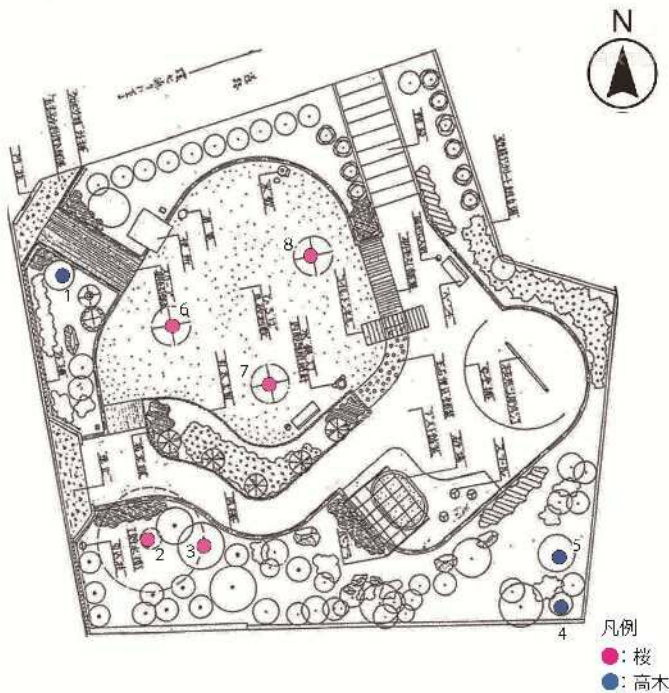

住 所 柿の木坂 1-22-13
面 積 448.45 m²
開園年月日 昭和 50 年 6 月 2 日

桜の種類と大きさ

№2 サクラ 幹周 C=66 cm
№3 サクラ 幹周 C=190 cm
№6 ソメイヨシノ 幹周 C=211 cm
№7 ソメイヨシノ 幹周 C=220 cm
№8 ソメイヨシノ 幹周 C=250 cm

桜の植栽地区分

№2,3 近隣隣接植栽帯
№6～8 広場内樹木

桜の立地

いずれも
公園中央寄り



写真 1 №6,7,8

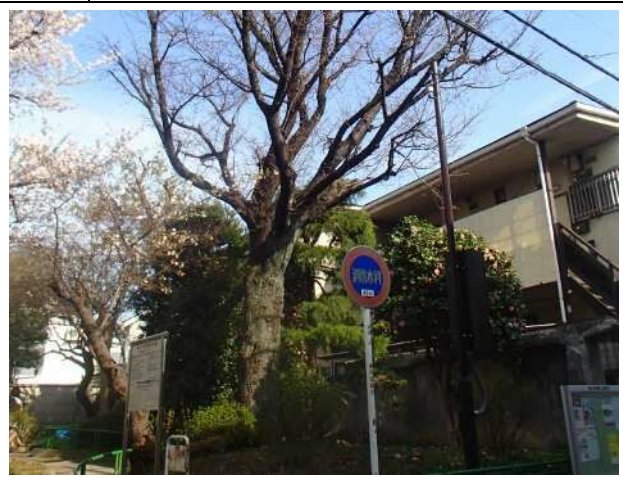


写真 2 №2,3

桜の状況

園中央寄りに桜の大木 4 本がある。園は土壌、日当たりなどの条件が良く、桜は良好に生育している。
1 本 (№2) は他の樹木の被圧下にあり、衰弱している。


問題点

2 は衰退傾向。他は樹高大きく、枯枝発生などが懸念される。3 は南側にあり、隣家にやや近い。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定

45 柿の木坂児童遊園

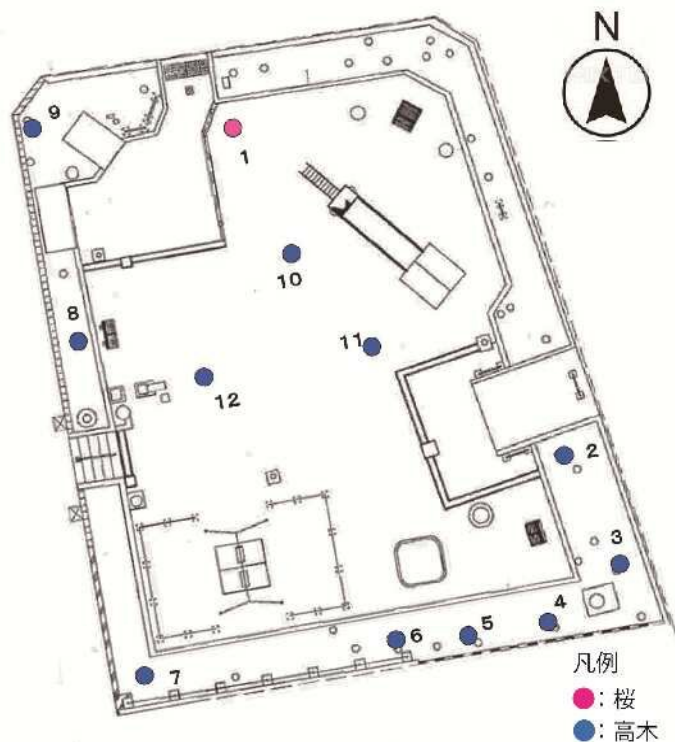

住 所 柿の木坂 2-29-1
面 積 645.79 m²
開園年月日 昭和 46 年 10 月 19 日

桜の種類と大きさ

№1 ソメイヨシノ 幹周 C=288 cm

桜の植栽地区分

№1 広場内樹木

桜の立地

№1 北端のやや中央寄り



写真 1 №1



写真 2 №1

桜の状況

№1 大径木が衰弱した結果小さな樹形にされているが、剪定後の枝の萌芽は盛んで、道路側の小枝が支障となり始めている。

問題点

太い枝が喪失し、残る太い枝も道路側支障で強く切除されている。樹形不良。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定（道路側）

46 曽根児童遊園

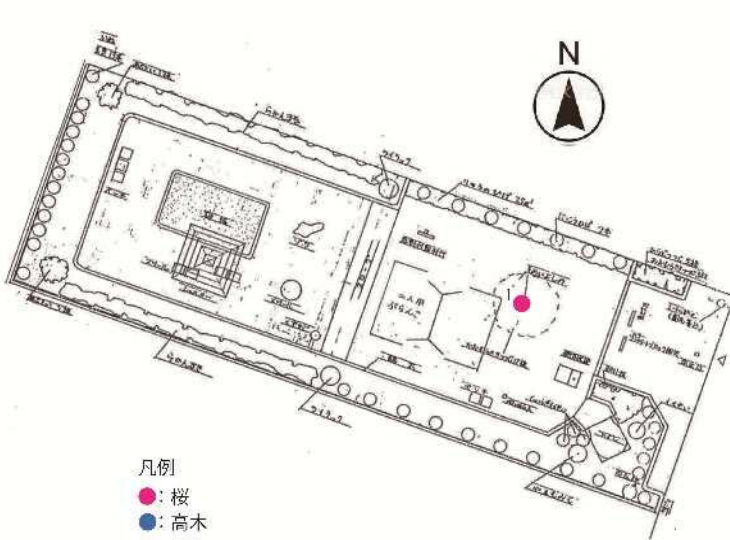
 凡例 ●: 桜 ●: 高木	住 所 柿の木坂 3-6-9 面 積 346.24 m² 開園年月日 昭和 55 年 2 月 25 日 桜の種類と大きさ No1 ソメイヨシノ 幹周 C=273 cm 桜の植栽地区分 No1 広場内樹木 桜の立地 No1 中央
--	--



写真 1 No1



写真 2 No1

桜の状況

No1 樹冠は狭い公園内に収まっている。大木に成長しているが、樹勢はやや不良。

問題点

ダスト舗装園地に植えられている。根が多く露出している。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定

47 第二曽根児童遊園

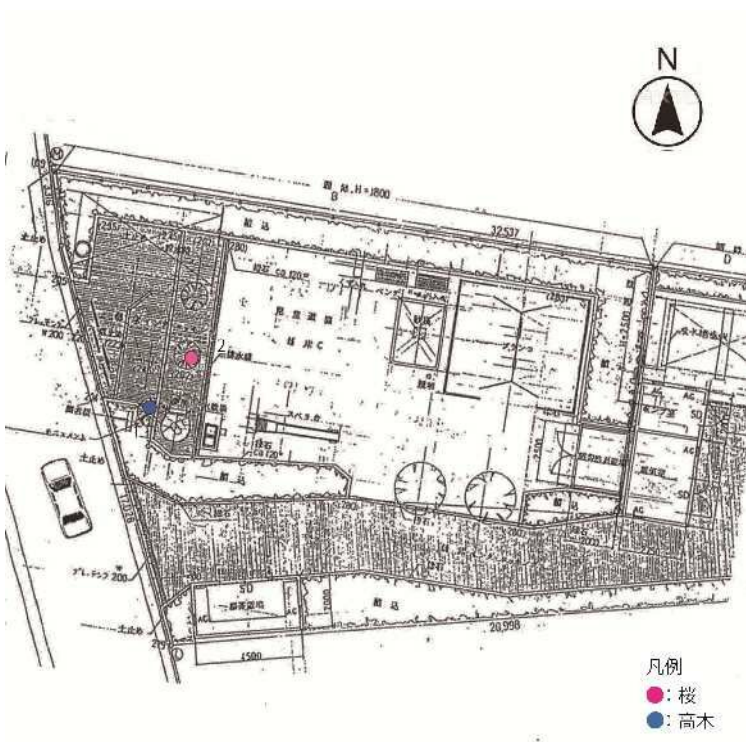
	住 所 柿の木坂 3-9-24 面 積 290.04 m² 開園年月日 平成 2 年 3 月 15 日 桜の種類と大きさ No2 サクラ 幹周 C=105 cm 桜の植栽地区分 No2 広場内樹木 桜の立地 No2 中央、入口の階段内
---	--



写真 1 東から No1 ケヤキの奥にNo2



写真 2 No2 中央 右端がNo1 ケヤキ

桜の状況

No2 階段舗装内のサークル状の植栽地にあり、やや土壌が浅く根が浮いている。ケヤキの被圧下にあり、上部に枝枯れが起こり、樹形が乱れている。

問題点

ケヤキに近い。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定

49 宮前児童遊園

凡例 ●：桜 ●：高木	住 所 八雲 3-14-17 面 積 292.00 m² 開園年月日 昭和 44 年 12 月 23 日 桜の種類と大きさ №5 ソメイヨシノ 幹周 C=210 cm 桜の植栽地区分 №5 広場内樹木 桜の立地 №5 園の中央東寄り
----------------------------	---



写真 1 №5 左から 2 本目



写真 2 №5

桜の状況

№5 桜以外の木は切り詰められ、小さくなっている。桜はほぼ自然樹形。

問題点

ダスト舗装園地に植えられている。根が多く露出している。

今後の維持管理

定期的な支障枝剪定

診断結果一覧

児童遊園名	樹木 番号	判定	児童遊園名	樹木 番号	判定
駒場児童遊園	1	B	清水東児童遊園	3	A
	7	A	月光町児童遊園	2	B
大坂上児童遊園	11	B		3	A
東山児童遊園	9	A		6	B
	15	B	東原児童遊園	3	A
	16	A	向原おもだか児童遊園	2	A
目黒銀座児童遊園	2	D		3	B
	3	A	原町児童遊園	1	B
	4	A		10	A
	7	A	碑文谷五丁目児童遊園	1	B
上四児童遊園	3	D		3	C
	9	C		5	C
中目黒一丁目児童遊園	2	A		6	A
茶屋坂児童遊園	2	A		7	B
	8	A		8	B
	10	D	鷹番児童遊園	3	C
目黒東児童遊園	5	D	緑が丘児童遊園	2	B
下二児童遊園	5	A		5	B
下六児童遊園	3	A	柿の木坂西児童遊園	2	A
油面住区センター児童遊園	1	B		3	A
五本木児童遊園	4	A		6	B
上目黒住区センター児童遊園	5	D		7	A
	6	A		8	A
	7	A	柿の木坂児童遊園	1	C
中央町一丁目児童遊園	5	A	曽根児童遊園	1	A
	6	A	第二曽根児童遊園	2	B
	7	A	宮前児童遊園	5	A
	8	A			
	9	A			

(平成28～29年度診断結果)

診断後に植替え済み